

## HX7640B 减压器检定台操作示意图

第一步：将低量程标准表、高量程标准表、被检减压器接到相应输出口（1）。

第二步：使用低压软管将被减减压器低压输出口连接到低压表接口上（2），使用高压软管将气瓶与进气口（2）相连接。

第三步：高压检定，打开气瓶阀门，打开高压截止阀（3）待压力升至检定点时候，关闭截止阀，利用微调阀进行稳定检定。

第四步：高压回检：缓慢打开高压回检阀（4）进行回检，到最后零点时，则打开低压截止阀，低压回检阀完成高压回零。

第五步：低压检定：打开高压截止阀，使压力达到减压器仪表最大量程，关闭低压回检阀，缓慢打开低压截止阀进行检定。

第六步：低压回检：缓慢调节低压回检阀进行回检，检定结束后，关闭气瓶，依次打开低压回检阀，低压截止阀，高压回检阀，高压截止阀。

